

Instrukcja obsługi
Waga do wyznaczania liczby sztuk
Kat. nr. 735205 – 735208



Spis treści

1	Dane techniczne	4
2	Deklaracja zgodności	6
3	Przegląd urządzeń	7
3.1	Przegląd wskaźników	9
3.1.1	Wskaźnik masy	10
3.1.2	Wskaźnik masy referencyjnej	10
3.1.3	Wskaźnik liczby sztuk	10
3.1.4	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	10
3.2	Przegląd klawiatur	11
4	Podstawowe wskazówki (informacje ogólne)	13
4.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	13
4.2	Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	13
4.3	Gwarancja	13
4.4	Kontrola przyrządów mierniczych	14
5	Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	14
5.1	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi	14
5.2	Školeni personálu	14
6	Transport i magazynowanie	14
6.1	Kontrola przy odbiorze	14
6.2	Opakowanie	14
7	Rozpakowanie, montaż i uruchomienie	15
7.1	Miejsce ustawienia, miejsce użytkowania	15
7.2	Rozpakowanie	15
7.2.1	Zmontowanie	16
7.2.2	Zawarte w dostawie	17
7.3	Podłączenie do sieci	17
7.4	Zasilanie akumulatorowe	17
7.5	Pierwsze uruchomienie	17
7.5.1	Włączanie	18
7.5.2	Wyłączanie - Modele CXB	18
7.5.3	Wyłączanie/Tryb Standby - Modele CXP	18
7.5.4	Wskaźnik zera wagi	18
7.5.5	Wskaźnik stabilności	18

7.6	Justowanie z odważnikiem zewnętrznym	19
8	Liczenie sztuk	20
8.1	Ustalenie masy referencyjnej za pomocą ważenia	20
8.2	Numeryczne wprowadzenie masy referencyjnej	21
8.3	Automatyczna optymalizacja referencji	21
8.4	Zapisanie w pamięci/ wywołanie masy referencyjnej	22
8.4.1	Zapis	22
8.4.2	Wywoływanie	23
8.5	Liczenie z kontrolą zakresu tolerancji - Fill to target	23
8.5.1	Ustawienie wartości tolerancji dla docelowej liczby sztuk	23
8.5.2	Ustawienie wartości tolerancji dla masy docelowej	24
9	Tarowanie	25
9.1	Ustalenie masy tary za pomocą ważenia	25
9.2	Numeryczne wprowadzenie masy tary (PRE-TARE)	26
10	Sumowanie	28
10.1	Sumowanie "Liczba części"	28
10.2	Sumowanie "Masa"	29
10.3	Kasowanie zapisanych w pamięci wartości	30
11	Menu aplikacji	30
11.1	Nawigacja w menu	30
11.2	Menu-Przegląd [USER]	31
12	Menu konfiguracji	32
12.1.1	Podświetlenie wyświetlacza	32
12.1.2	Ustawienie szybkości zobrazowania	33
13	Wyjście danych	34
13.1	Interfejs RS 232C	34
13.2	Opis interfejsów	35
13.2.1	Przykład: Ustawianie formatu wyjściowego	39
14	Konserwacja, Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie, Likwidacja	40
14.1	Czyszczenie	40
14.2	Konserwacja, Utrzymanie w dobrym stanie	40
14.3	Utylizacja	40
15	Mała pomoc w przypadku awarii	41
16	Załącznik ASCII CODE Tabela	42

1 Dane techniczne

Modele CXB:

KERN	CXB 3K0.2	CXB 6K0.5	CXB 15K1	CXB 30 K2
Dokładność odczytu (d)	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Zakres ważenia (Max)	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Powtarzalność	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Liniiowość	± 0,4 g	± 1,0 g	± 2 g	± 4 g
Czas nieustalony	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Zalecany odważnik do justowania, nie załączony (Klasa)	3 kg (M1)	5 kg (M1)	15 kg (M1)	30 kg (M1)
Jednostka wagowa	g	g	g	g
Minimalna masa sztuki	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Czas nagrzewania (temperatura robocza)	30 min			
Referencyjna liczba sztuk	Do wyboru			
Masa netto (kg)	4 kg			
Dopuszczalne warunki otoczenia	-10° C do 40° C			
Wilgotność powietrza	15% - 85% (nie kondensujące)			
Płytki wagi, stal szlachetna	300 x 225 mm			
Wymiary obudowy (Sz x Gr x Wy)	300 x 330 x 110 mm			
Podłączenie do sieci	Zasilacz sieciowy 230 V, 50/60 Hz; Waga 9 V DC, 800 mA			
Akumulator	Bez podświetlenia wyświetlacza: Czas eksploatacji ok. 200 godz. / Czas ładowania ok. 8 godz.			
	Z podświetleniem wyświetlacza: Czas eksploatacji ok. 60 godz. / Czas ładowania ok. 8 godz.			

Modele CXP:

KERN	CXP 30K2	CXP 75K5	CXP 150K10
<i>Dokładność odczytu (d)</i>	2 g	5 g	10 g
<i>Zakres ważenia (Max)</i>	30 kg	75 kg	150 kg
<i>Powtarzalność</i>	2 g	5 g	10 g
<i>Liniiowość</i>	± 4 g	± 10 g	± 20 g
<i>Czas nieustalony</i>	2 sec	2 sec	2 sec
<i>Zalecany odważnik do justowania, nie załączony (Klasa)</i>	20 kg (M1)	50 kg (M1)	100 kg (M1)
<i>Jednostka wagowa</i>	g	g	g
<i>Minimalna masa sztuki</i>	0,5 g	1 g	2,5 g
<i>Czas nagrzewania (temperatura robocza)</i>	30 min		
<i>Referencyjna liczba sztuk</i>	Do wyboru		
<i>Masa netto (kg)</i>	8,9 kg		
<i>Dopuszczalne warunki otoczenia</i>	-10° C do 40° C		
<i>Dopuszczalna wilgotność powietrza</i>	15 % - 85 % (nie kondensujące)		
<i>Płytki wagi, stal szlachetna</i>	400 x 300 mm		
<i>Wymiary obudowy, plastik, (Sz x Gr x Wy)</i>	400 x 300 x 100 mm (Platforma)		
	290 x 140 mm (Terminal)		
<i>Napięcie</i>	230 V (AC)		
<i>Akumulator</i>	<i>Bez podświetlenia wyświetlacza:</i> Czas eksploatacji ok. 200 godz. / Czas ładowania ok. 16 godz.		
	<i>Z podświetleniem wyświetlacza:</i> Czas eksploatacji ok. 60 godz. / Czas ładowania ok. 16 godz.		
	<i>Z podświetleniem wyświetlacza + RS 232:</i> Czas eksploatacji ok. 56 godz. / Czas ładowania ok. 16 godz.		
<i>Datové rozhraní</i>	RS 232C		

2 Deklaracja zgodności



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel.: 0049-[0]7433-9933-0

Faks: 0049-[0]7433-9933-

149

Internet: www.kern-sohn.de

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity for apparatus with CE mark

Deklarace souladu pro zařízení se znakem CE

Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE

Declaración de conformidad para aparatos con marca CE

Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE

- English** We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
- Polski** Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
- Français** Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
- Español** Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
- Italiano** Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

Electronic Scale: KERN CXB/CXP

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336/EEC EMC	EN 55011 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2
	73/23/EEC Low Voltage	EN 60950

Date: 27.12.2006


Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

3 Przegląd urządzeń

Modele CXB:

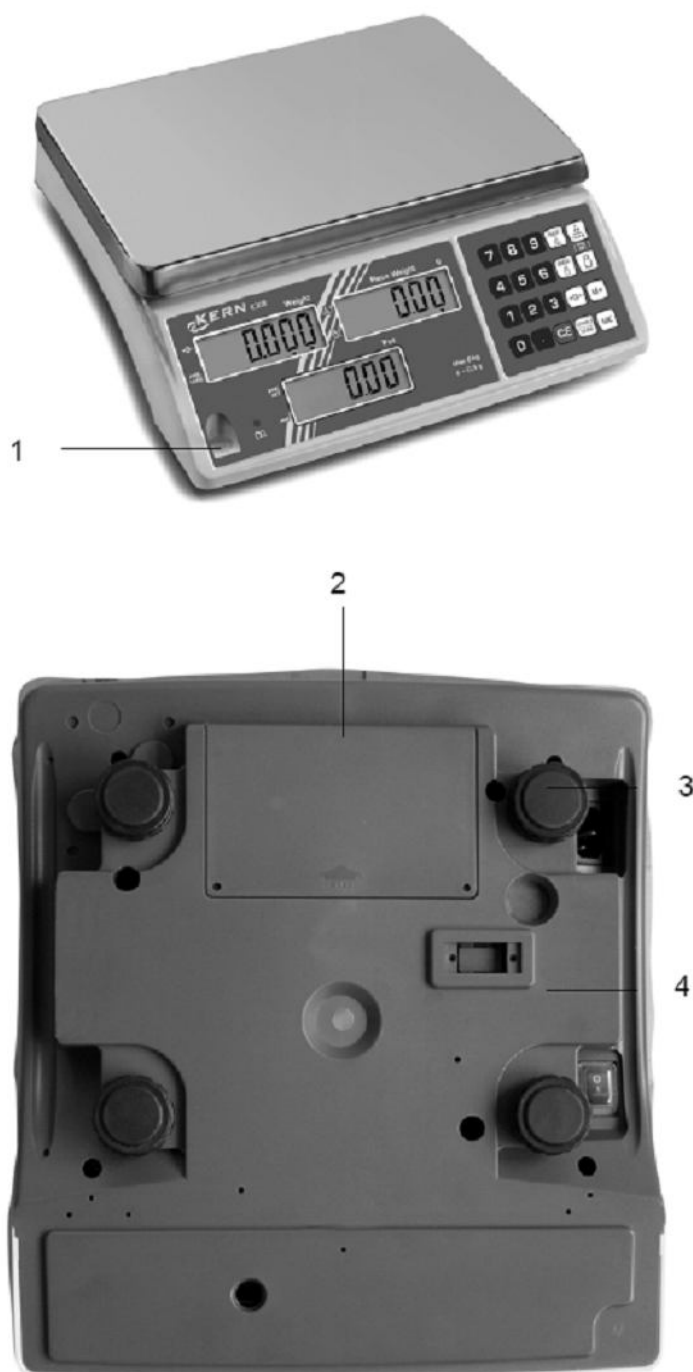

1. Poziomica
2. Przegródka na akumulator
3. Podłączenie kabla sieciowego
4. Włącznik /Wyłącznik


Modele CXP:




1. Włącznik /Wylłącznik
2. Podłączenie kabla sieciowego
3. Interfejs RS 232
4. Poziomica

3.1 Przegląd wskaźników

Modele CXB:

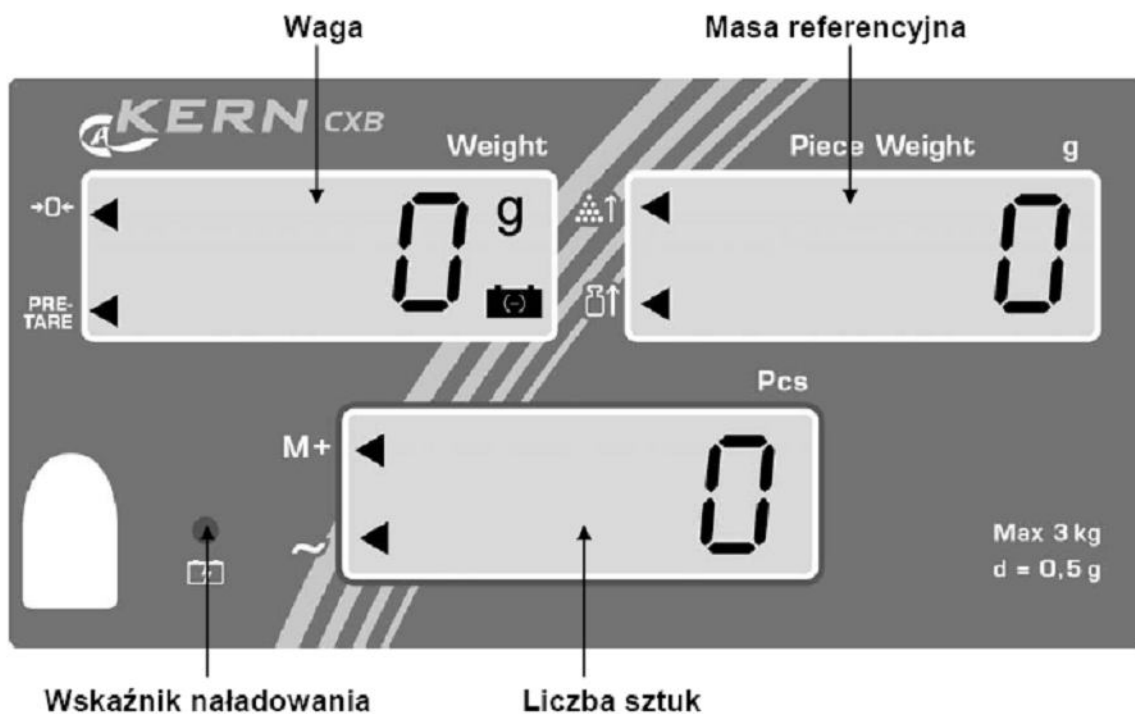

Modele CXP:

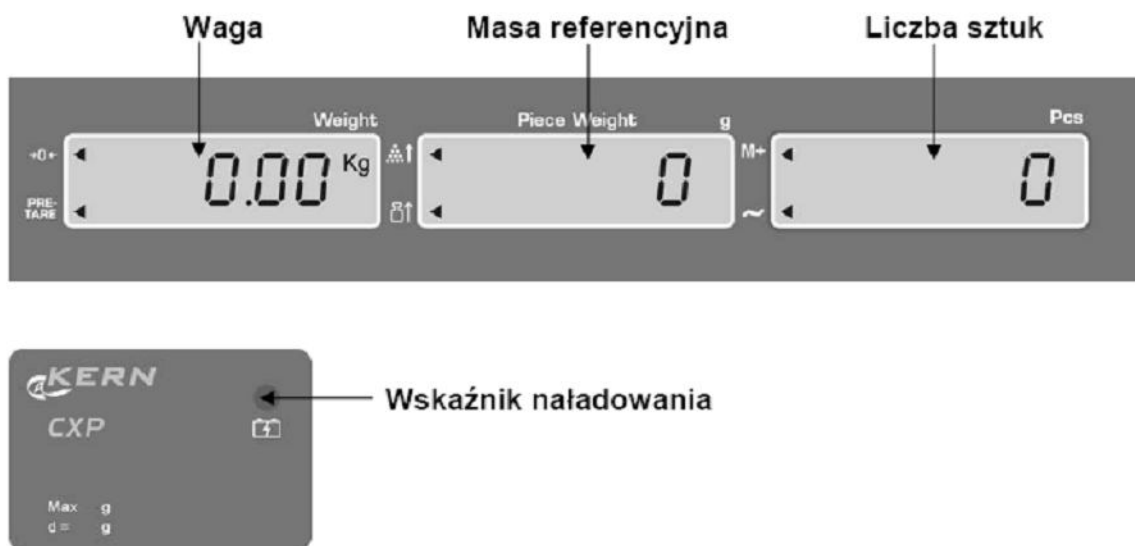

3.1.1 Wskaźnik masy

Tutaj wyświetla się masa ważonego towaru.

Wyświetlony ◀ wskazuje:

→0←	Wskaźnik miejsca zerowego
PRE-TARE	Wartość tary w pamięci
	Pojemność akumulatora na wyczerpaniu

3.1.2 Wskaźnik masy referencyjnej

Wyświetla się masa referencyjna próbki. Wartość wpisuje użytkownik, albo oblicza ją waga.

Wyświetlony ◀ wskazuje:

	Nałożona liczba sztuk do ustalenia referencji jest za mała
	Nałożona masa referencyjna do ustalenia referencji jest za mała

3.1.3 Wskaźnik liczby sztuk

Natychmiast wyświetli się liczba sztuk wszystkich nałożonych części.

Wyświetlony ◀ wskazuje:

M+	Dane w pamięci sumarycznej
	Wskaźnik stabilności

3.1.4 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

czerwony	Akumulator jest prawie wyladowany
zielony	Akumulator jest całkowicie naładowany

 
3.2 Przegląd klawiatur

Modele CXB:



Modele CXP:



Wybór	Funkcjonowanie
	• klawisze cyfrowe
	• klawisz kasowania
	• wywołanie liczenia z kontrolą zakresu tolerancji
	• zapisanie w pamięci mas referencyjnych • wywołanie zapisanych w pamięci mas referencyjnych
	• zliczanie w pamięci sum • wywołanie pamięci sumarycznej
	• kasowanie pamięci sumarycznej
	• wprowadzenie masy referencyjnej za pomocą ważenia • wyświetlenie ostatnio zapisanej masy referencyjnej • wpisywanie docelowej liczby sztuk
	• numeryczne wprowadzanie masy referencyjnej • wyświetlenie ostatnio zapisanej masy referencyjnej • wpisywanie masy docelowej
	• klawisz zerowania • powrót do trybu ważenia
 Modele CXB	• klawisz tarowania • wprowadzenie numerycznej wartości tary
 Modele CXP	• ON/OFF Standby • klawisz tarowania • wprowadzenie numerycznej wartości tary

4 Podstawowe wskazówki (informacje ogólne)

4.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zakupiona przez Państwa waga służy do określania wartości wagowej ważonych przedmiotów. Jest to waga „niesamodzielna”, tzn. ważony towar trzeba manualnie, ostrożnie umieścić pośrodku płytki wagi. Po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej można odczytać daną wartość wagową.

4.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Nie należy używać wagi do ważenia dynamicznego. Jeśli są odejmowane albo dodawane małe ilości ważonego towaru, z uwagi na istniejącą w wadze „kompensację stabilności” mogą wyświetlać się błędne wyniki ważenia! (Przykład: Powolny wyciek płynów z jednego pojemnika znajdującego się na wadze.)

Nie pozostawiać na dłuższy okres czasu na płycie wagi żadnego obciążenia. Może to być przyczyną uszkodzenia mechanizmu pomiarowego.

Konieczne unikać uderzeń i przeciążeń wagi ponad podane obciążenie maksymalne (Max), odliczając ewent. już istniejący ciężar tary. Mogłoby to uszkodzić wagę.

Nigdy nie używać wagi w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko eksplozji. Niniejsza wersja nie posiada ochrony przeciwwybuchowej.

Zabrania się przeprowadzania zmian konstrukcyjnych wagi. Może to prowadzić do nieprawidłowych wyników ważenia, do powstania wad technicznych i wad zabezpieczeń, jak też do zniszczenia wagi.

Wagę można używać tylko zgodnie z opisanym przeznaczeniem. Zakres użytkowania i stosowania wagi odbiegający od zakresu określonego przez producenta, musi pisemnie potwierdzić i zezwolić firma KERN.

4.3 Gwarancja

Gwarancja wygasa w przypadku:

- nieprzestrzegania naszych zaleceń podanych w instrukcji eksploatacji
- zastosowania wykraczającego poza zakres opisanego użytkowania
- wykonane zmian w urządzeniu albo otwarcie przyrządu
- mechaniczne uszkodzenie, uszkodzenie przez nośniki, środki, ciecze, naturalnego zużycia
- nieprawidłowe ustawienie (montaż) albo instalacja elektryczna
- przeciążenia mechanizmu pomiarowego

4.4 Kontrola przyrządów mierniczych

W ramach zabezpieczenia jakości należy regularnie kontrolować techniczno-pomiarowe właściwości wagi i ewentualnie istniejącego odważnika wzorcowego. Stosowny odstęp czasu między poszczególnymi kontrolami, jak również sposób i zakres tej kontroli, musi zdefiniować użytkownik wagi. Informacje dotyczące kontroli przyrządów mierniczych wag jak również potrzebnych w tym celu odważników wzorcowych znajdują się na stronie internetowej firmy KERN (www.kern-sohn.com). KERN w swoim akredytowanym laboratorium wzorcowania DKD może szybko i korzystnie cenowo przeprowadzić kalibrację wag i odważników wzorcowych (odwołując się do wzorca narodowego).

5 Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

5.1 Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi

Przed ustawieniem (montażem) oraz uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji, nawet wtedy, gdy posiadają już Państwo doświadczenie z obsługą wag firmy KERN.

5.2 Szkoleni personálu

Urządzenie mogą obsługiwać i mogą dbać o nie wyłącznie wyszkoleni pracownicy.

6 Transport i magazynowanie

6.1 Kontrola przy odbiorze

Prosimy natychmiast po dostarczeniu urządzenia skontrolować opakowanie, jak również w trakcie rozpakowywania skontrolować urządzenie, czy nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń.

6.2 Opakowanie

Prosimy zachować oryginalne części opakowania w celach ewentualnego transportu zwrotnego.

Do transportu zwrotnego należy użyć tylko oryginalnego opakowania.

Przed transportem należy odłączyć wszystkie podłączone kable i luźne/ruchome części.

Prosimy założyć ewent. przewidziane zabezpieczenia transportu. Prosimy zabezpieczyć wszystkie części, np. szklaną osłonę przeciwwiatrową, płytę wagi, część sieciową itd. przed wyszlizgnięciem się albo uszkodzeniem.

7 Rozpakowanie, montaż i uruchomienie

7.1 Miejsce ustawienia, miejsce użytkowania

Wagi są tak skonstruowane, że w normalnych, zwyczajnych warunkach użytkowania osiąga się niezawodne wyniki pomiarowe.

Mogą Państwo pracować dokładnie i szybko, pod warunkiem, że wybiorą Państwo właściwe miejsce ustawienia wagi.

W miejscu ustawienia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Postawić wagę na stabilnej, równej powierzchni;
- Unikać ekstremalnie wysokich temperatur jak również wahań temperatury, spowodowanych np. ustawieniem wagi obok ogrzewania albo bezpośrednio w zasięgu działania promieni słonecznych;
- Chronić wagę przed bezpośrednim przeciągiem spowodowanym otwartymi oknami albo drzwiami;
- Unikać wstrząsów podczas ważenia;
- Chronić wagę przed dużą wilgotnością powietrza, oparami i kurzem;
- Nie wystawiać urządzenia przez dłuższy czas na działanie dużej wilgotności. Może wystąpić niepożądane obroszenie (kondensacja wilgoci powietrza na urządzeniu), jeśli zimne urządzenie zostało umieszczone w relatywnie ciepłym otoczeniu. W takim wypadku należy aklimatyzować wyłączone z sieci urządzenie średnio przez 2 godziny w temperaturze pokojowej.
- Unikać statycznego załadowywania przedmiotów ważonych oraz, pojemników wagowych.

W przypadku wystąpienia pól elektromagnetycznych (np. wywołanych telefonami komórkowymi albo urządzeniami radiowymi), statycznych załadowań, jak również niestabilnego zasilania możliwe jest duże odchylenie wyświetlonych wartości (złe wyniki pomiarowe). Należy wówczas zmienić miejsce ustawienia wagi albo usunąć źródło zakłóceń.


7.2 Rozpakowanie

Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, usunąć plastikową osłonę i ustawić wagę w przeznaczonym do tego miejscu.

7.2.1 Zmontowanie

Zniwelować wagę śrubami od nóżek, aż pęcherzyk powietrza w poziomicy znajdzie się w określonym punkcie.

Modele CXP:

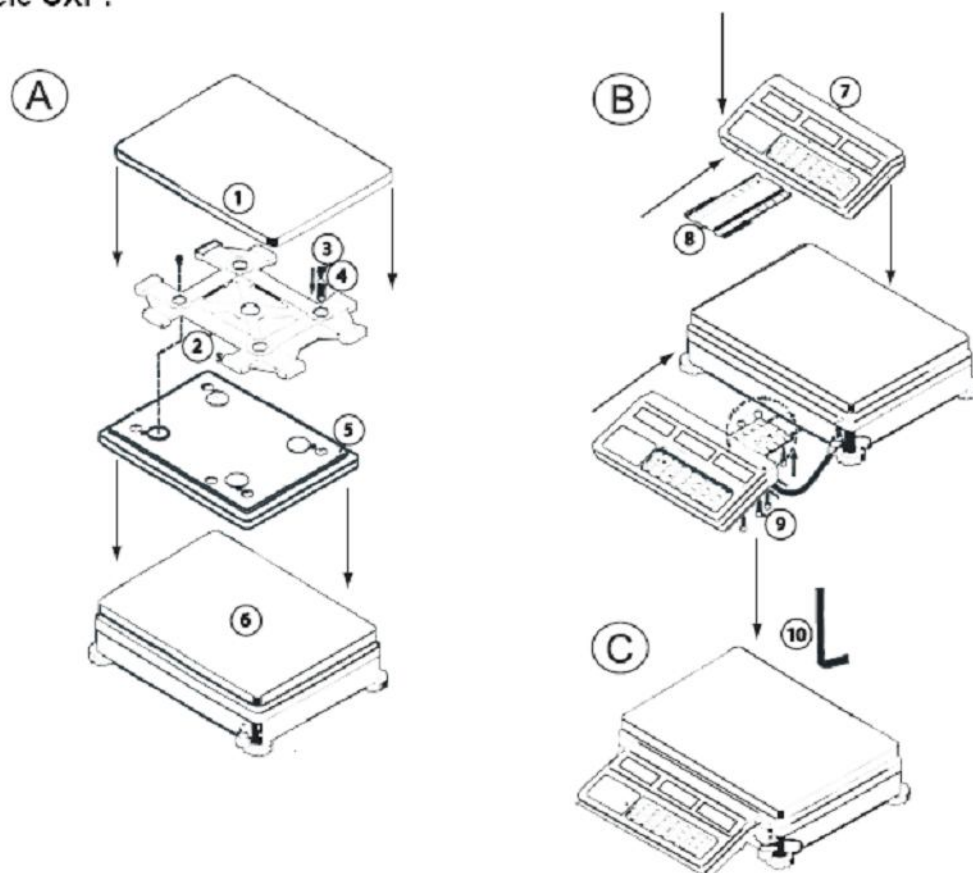

1	Płytkę wagi	6	Platforma
2	Nosić	7	Wyświetlacz
3	Śruby (2 szt.)	8	Podparcie (trzymak)
4	Sprężyna	9	Śruby (4 szt.)
5	Konstrukcja wspornikowa	10	Klucz trzpieniowy sześciokątny

A) Włożyć śrubę (3) w uchwyt sprężyny (4) i wkręcić ją. Wkręcić również drugą śrubę (3).

B) Wsunąć podparcie (8) w szynę prowadzącą wyświetlacza (7).

C) Przymocować wyświetlacz (7) do wagi za pomocą czterech śrub (9). Dociągnąć śruby kluczem trzpieniowym sześciokątnym (10).

7.2.2 Zawarte w dostawie

Akcesoria stosownie do serii:

Modele CXB	Modele CXP
• Waga • Płytki wagi • Zasilacz sieciowy • Pokrywa robocza • Wewnętrzny akumulator • Instrukcja obsługi	• Platforma • Terminal • Zasilacz sieciowy • Pokrywa robocza • Wewnętrzny akumulator • Instrukcja obsługi

7.3 Podłączenie do sieci

Waga jest zasilana zewnętrznym urządzeniem sieciowym. Wartość zasilania podana na etykiecie musi być zgodna z miejscowym napięciem.

Używać tylko oryginalnych urządzeń sieciowych firmy KERN. Stosowanie innych produktów wymaga zgody firmy KERN.

7.4 Zasilanie akumulatorowe

Akumulator wewnętrzny ładuje się za pomocą dostarczonego zasilacza.

Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator minimalnie przez 15 godzin stosując w tym celu zasilacz. Czas eksploatacji akumulatora wynosi ok. 200 godz. bez podświetlenia, wzgl. 60 godz. z podświetleniem. Czas pełnego naładowania ok.

8 godz. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii , pojemność akumulatora jest „na wyczerpaniu”. Jeśli podczas świecenia się czerwonego wskaźnika LED akumulator nie zostanie naładowany, waga po upływie ok. 20-30 minut automatycznie wyłączy się. Jak najszybciej podłącz zasilacz do akumulatora, aby go naładować.

Wskaźnik LED pokazuje stan naładowania akumulatora.

czerwony: Akumulator jest prawie wyladowany

zielony: Akumulator jest całkowicie naładowany

7.5 Pierwsze uruchomienie

Aby w przypadku wag elektronicznych osiągnąć dokładne wyniki pomiarowe, wagi muszą osiągnąć swoją temperaturę pracy (patrz: Czas osiągnięcia odpowiedniej temperatury, rozdz.1). Na czas nagrzewania należy podłączyć wagę do zasilania (złącze sieciowe, akumulator albo baterie).


Dokładność wagi zależy od miejscowego przyspieszenia ziemskiego. Koniecznie uwzględnić wskazówki zawarte w rozdziale „Justowanie”.

7.5.1 Włączanie

Włączyć wagę przyciskiem **ON/OFF** (z lewej strony).

Waga przeprowadza samotest. Gdy tylko we wszystkich trzech oknach wyświetlacza pojawi się wskazanie masy "0", waga jest gotowa do ważenia.


W przypadku modeli CXP (z RS 232) zanim waga po upływie krótkiego czasu powróci na zero, najpierw pojawi się numer wewnętrzny.

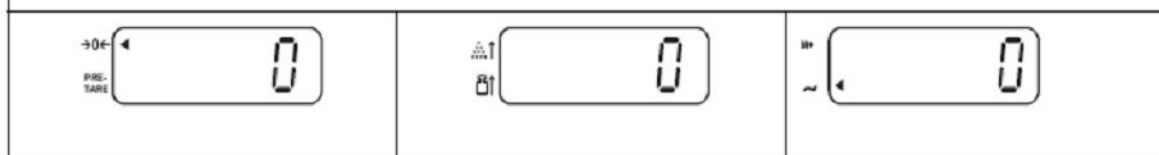

7.5.2 Wyłączanie - Modele CXB

- Wyłączyć wagę przyciskiem **ON/OFF** (z lewej strony)

 7.5.3 Wyłączanie/Tryb Standby - Modele CXP

- Jeśli waga nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć przyciskiem **ON/OFF** (z lewej strony).
- Jeśli waga nie będzie użytkowana przez krótszy czas, należy ją wyłączyć przyciskiem . W tym celu wciskać przycisk  tak długo, aż pojawi się wskaźnik "OFF". Waga znajduje się w trybie Standby (aby uniknąć potrzebnego czasu nagrzewania). Za pomocą przycisku  ponownie włączyć wagę.

7.5.4 Wskaźnik zera wagi

Wpływy otoczenia mogą prowadzić do tego, że waga mimo odciążonej szalki wagi nie wyświetla dokładnie zera. Jednak o każdym czasie można cofnąć wyświetlacz wagi na zero zapewniając w ten sposób rzeczywiste rozpoczęcie ważenia od zera. Zerowanie z nałożonym ciężarem możliwe jest tylko w określonym, zależnym od typu urządzenia zakresie. Jeśli nie można cofnąć wagi z nałożonym ciężarem na zero, zakres ten został przekroczony ($\pm 0,2\%$ Max).

Aby cofnąć wagę na zero, należy wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu obok symbolu [a] pojawi się trójkąt [◀].

7.5.5 Wskaźnik stabilności

Na wyświetlaczu obok symbolu [~] pojawi się trójkąt [◀]. stan wagi jest stabilny. Jeśli jest ona niestabilna, wskaźnik [◀] zniknie.

7.6 Justowanie z odważnikiem zewnętrznym

Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego nie jest jednakowa w każdym miejscu ziemi, każda waga – zgodnie z podstawowym, stosownym dla tego miejsca fizycznym prawem ważenia – w miejscu jej ustawienia musi być dostosowana do panującego w tym miejscu przyspieszenia ziemskiego (tylko wówczas, jeśli waga nie została już wyregulowana przez producenta stosownie do miejsca jej ustawienia). Proces justowania należy przeprowadzić przy pierwszym uruchomieniu, po każdej zmianie miejsca ustawienia wagi, jak również przy wahaniami temperatury otoczenia. Aby otrzymać dokładne wyniki pomiarowe, zaleca się dodatkowo, periodycznie justować wagę również w trakcie jej eksploatacji.

Postępowanie przy justowaniu:

Uwzględnić stabilne warunki otoczenia. Aby waga osiągnęła stabilność, konieczny jest czas nagrzewania (patrz: Rozdz. 1). Należy uważać na to, aby na płytce wagi nie znajdowały się żadne przedmioty.

Obsługa	
Należy uważać na to, aby na płytce wagi nie znajdowały się żadne przedmioty.	
	
Wcisnąć przycisk  i przytrzymać, jednocześnie wcisnąć przycisk 	
Na wyświetlaczu pojawi się pulsując wartość wagowa odważnika do justowania. Można też wpisać wybraną wartość za pomocą przycisków cyfrowych.*	
	
Ostrożnie umieścić odważnik do justowania pośrodku płytki wagi. Po wykonanej kontroli równomierności automatycznie przebiegnie justowanie.	
Podczas odliczania wstecznego do zera zdjąć odważnik do justowania.	
Waga powraca automatycznie do trybu ważenia. W przypadku wystąpienia błędu przy justowaniu albo złego odważnika do justowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu. Wyłączyć i ponownie włączyć wagę oraz powtórzyć proces justowania.	

* Justowanie należy wykonać za pomocą zalecanego odważnika do justowania (patrz: Rozdz. 1 "Dane techniczne"). Justować można również odważnikami o innych wartościach znamionowych, z punktu widzenia techniczno-pomiarowego nie jest to jednak optymalne. Informacje dotyczące odważników do justowania znajdują się na stronie internetowej: <http://www.kern-sohn.com>

Wskazówka

Za pomocą przycisku  można wyjść z trybu justowania. Waga powraca do trybu ważenia.

8 Liczenie sztuk

Przy liczeniu sztuk można liczyć części albo wkładając je do pojemnika albo wyjmując je z pojemnika. Aby możliwe było liczenie większych ilości elementów, trzeba ustalić za pomocą mniejszej ilości (referencyjna liczba sztuk) średnią masę elementów. Im większa referencyjna liczba sztuk, tym wyższa dokładność liczenia. W przypadku małych albo bardzo różnych elementów trzeba wybrać szczególnie dużą referencję.

8.1 Ustalenie masy referencyjnej za pomocą ważenia


Ustawić wagę na zerze i jeśli to konieczne tarować.



Nałożyć znaną ilość pojedynczych części jako masę referencyjną.



Jeśli wskaźnik masy jest stabilny, należy za pomocą przycisków cyfrowych podać ilość pojedynczych części.

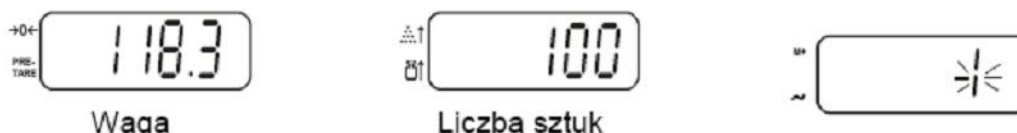

Podczas pulsowania wskaźnika ilości sztuk (3 sec), potwierdzić wpis klawiszem .



Po przeprowadzonej kontroli równomierności na wyświetlaczu pojawi ustalona masa referencyjna.



Teraz można ułożyć na płycie wagi części przeznaczone do liczenia. Wyświetlą się wszystkie parametry liczby sztuk ważonego towaru:

8.2 Numeryczne wprowadzenie masy referencyjnej

Jeśli masa referencyjna /sztuki jest znana, można ją wpisać za pomocą przycisków cyfrowych.

Wpisać masę referencyjną za pomocą przycisków cyfrowych.

Potwierdzić klawiszem 

Teraz można ułożyć na płytce wagi części przeznaczone do liczenia. Wyświetlą się wszystkie parametry liczby sztuk ważonego towaru:

8.3 Automatyczna optymalizacja referencji

Jeśli nie było możliwe ustalenie referencji, ponieważ ważony towar był niestabilny albo masa referencyjna była za mała, podczas ustalania referencji w oknie masy referencyjnej pojawi się wskaźnik [◀].

Wyświetlony ▶ wskazuje:

	Nalożona liczba sztuk do ustalenia referencji jest za mała Modele CXB < 40 d Modele CXP < 20 d
	Nalożona masa referencyjna do ustalenia referencji jest za mała Modele CXB < 4/5 d Modele CXP < 1/5 d

Teraz należy wkładać kolejne części, dopóki wskaźnik [▶] nie zgaśnie.
Gdy przebiegła już optymalizacja referencji, zabrzmi akustyczny sygnał.
Przy każdej optymalizacji referencji masa referencyjna jest obliczana na nowo.
Ponieważ dodatkowe części zwiększają podstawy do obliczeń, referencja staje się również bardziej dokładna.

8.4 Zapisanie w pamięci/ wywołanie masy referencyjnej




Do dyspozycji jest 10 miejsc pamięci (zajęte za pomocą przycisków cyfrowych 0 -9).

8.4.1 Zapis

Podaj masę referencyjną, którą chcesz zapisać.		
 ← PRE-TARE 0.0	 ↑ 100 	 → 0 ~
Wcisnąć przycisk 		
 ← PRE-TARE PrSet	 ↑ 	 → ~
Wcisnąć przycisk 		
 ← PRE-TARE PrSet	 ↑ Set 	 → ~
Wpisz miejsce zapisania masy referencyjnej za pomocą przycisków cyfrowych (0 - 9)		
 ← PRE-TARE 0.0	 ↑ 100 	 → 0 ~

8.4.2 Wywołanie

   Jeśli masa referencyjna będzie później potrzebna, można ją wywołać za pomocą przycisku  oraz odpowiedniego numeru miejsca pamięci.




Wcisnąć przycisk 		
		
Wpisz miejsce pamięci (0 - 9) za pomocą przycisków cyfrowych, pojawi się zapisana masa referencyjna.		
		




8.5 Liczenie z kontrolą zakresu tolerancji - Fill to target

Za pomocą tej funkcji można zaprogramować docelową liczbę sztuk wzgl. masę docelową. Po osiągnięciu docelowej wartości zabrzmi akustyczny i optyczny sygnał.

8.5.1 Ustawienie wartości tolerancji dla docelowej liczby sztuk

   Po osiągnięciu wartości docelowej zabrzmi akustyczny sygnał, a w oknie masy referencyjnej pojawi się pulsujący [-0.0-].

Wcisnąć przycisk 		
		 Ostatnia zapamiętana wartość
Za pomocą przycisków cyfrowych wpisać żądaną docelową liczbę sztuk		
	 Wprowadzona wartość docelowa. Korekcje można wprowadzić za pomocą przycisku 	 Ostatnia zapamiętana wartość

   Wcisnąć przycisk 		
		

8.5.2 Ustawienie wartości tolerancji dla masy docelowej

Po osiągnięciu wartości docelowej zabrzmi akustyczny sygnał, a następnie w oknie masy referencyjnej pojawi się pulsując [- L J P5t -].

Wcisnąć przycisk 		 Ostatnia zapamiętana wartość
Wpisać masę docelową za pomocą przycisków cyfrowych	 Wprowadzona wartość docelowa. Korekcje można wprowadzić za pomocą przycisku 	 Ostatnia zapamiętana wartość
Wcisnąć przycisk 		
Wcisnąć przycisk 		

Wskazówka:

Aby skasować zapisane w pamięci wartości docelowe wpisać wartość "0".

9 Tarowanie

 
Masę własną dowolnych pojemników do ważenia można odtarować wciskając przycisk w tym celu, aby przy kolejnych ważeniach wyświetlała się masa netto ważonego towaru.

9.1 Ustalenie masy tary za pomocą ważenia

Ustawić na płytce wagi pusty pojemnik tary. Pojawi się całkowita masa nałożonego pojemnika.



Wcisnąć przycisk TARE



Po kontroli równomierności wyświetlacz powróci na "0". Masa pojemnika została zapamiętana. Obok symbolu "PRE-TARE" pojawi się zero i strzałka.



Włożyć towar do ważenia do pojemnika tary. Odczytać na wyświetlaczu masę ważonego towaru.

Wskazówka:

Waga może zapisać zawsze tylko jedną wartość tary.

Jeśli waga jest odciążona, zapamiętana wartość tary pojawi się ze znakiem ujemnym.

 
Aby skasować zapamiętaną wartość tary, należy odciążyć płytkę wagi a następnie wcisnąć przycisk TARE, zgaśnie wskaźnik [◀] znajdujący się obok symbolu "PRE-TARE".

Proces tarowania można powtarzać dowolną ilość razy. Granica zostanie osiągnięta dopiero wówczas, gdy wykorzystano cały zakres ważenia.

9.2 Numeryczne wprowadzenie masy tary (PRE-TARE)

Wstępne ustawienie trybu PRE-TARE


Wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [CEnTR]



Podczas tego wskazania wcisnąć klawisz **1**



 Wcisnąć przycisk **2**



Za pomocą przycisków **0** albo **1** wybrać żądane ustawienie:

 
Ustawienie PRE-TARE "0" = Nie jest możliwe wpisanie masy tary, z obciążoną płytką wagi

Ustawienie PRE-TARE "1" = Można wpisać masę tary, gdy płytka wagi jest obciążona albo odciążona

* = Ustawienie producenta

Ustawienie PRE-TARE "1":


Przedmioty znajdują się na płytce wagi.



Wpisać masę tary przyciskami cyfrowymi



 Wcisnąć przycisk TARE. Pojawi się masa netto ważonego towaru.



Wskazówka:

 
Aby skasować zapamiętaną wartość tary, należy odciążyć płytkę wagi a następnie wcisnąć przycisk TARE, zgaśnie wskaźnik [◀] znajdujący się obok symbolu "PRE-TARE".

PRE-TARE Einstellung „0“:


Zdjąć z płytki wagi wszystkie przedmioty.



Wcisnąć przycisk TARE



 Posługując się przyciskami cyfrowymi wpisać masę tary.



Wcisnąć przycisk TARE, masa tary wyświetli się jako wartość ujemna.



 
Nałożyć pojemnik tary + towar do ważenia. Pojawi się masa netto ważonego towaru.

10 Sumowanie


Waga posiada pamięć sum obliczeń do sumowania łącznej liczby sztuk oraz łącznej masy jednakowych części liczonych.

10.1 Sumowanie "Liczba części"

Jeśli wybrano masę referencyjną, nałożyć ilość elementów do pierwszego ważenia



 Wciśnięcie przycisku **M+** dodaje wartość wskazaną do pamięci sum.



Wskaźnik **[◀]** obok "M+" sygnalizuje zapisanie wartości w pamięci. Po wykonanej kontroli równomierności waga automatycznie powraca do trybu liczenia.



Nałożyć ilość elementów do drugiego ważenia i dodać to do pamięci.

 
Według potrzeby odważać kolejne elementy tak, jak to opisano powyżej. Pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi ważeniami waga powinna być odciążona.

Proces ten można powtórzyć 99 razy wzgl. aż do wyczerpania zakresu ważenia wagi.

Wyświetlenie zapisanych danych dot. ważenia:

Gdy waga jest odciążona, wcisnąć przycisk **M+**:

Przez 3 sek. będą się wyświetlać masa całkowita, ilość wykonanych ważeń oraz łączna liczba sztuk.



Nalożona masa łączna

Ilość ważeń

 
Nalożona łączna liczba sztuk

10.2 Sumowanie "Masa"


Ustawić ciężar na płytce wagi



Wciśnięcie przycisku **M+** dodaje wartość wskazaną do pamięci sum.



Wskaźnik [**◀**] obok "M+" sygnalizuje zapisanie wartości w pamięci. Po wykonanej kontroli równomierności waga automatycznie powraca do trybu liczenia.

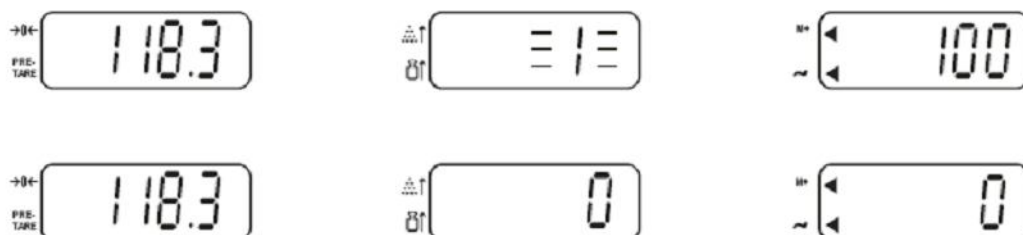

Nałożyć towar do drugiego ważenia i dodać to do pamięci.

 
Według potrzeby powtórzyć proces. Pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi ważeniami waga powinna być odciążona.

Proces ten można powtórzyć 99 razy wzgl. aż do wyczerpania zakresu ważenia wagi.

Wyświetlenie zapisanych danych dot. ważenia:

Gdy waga jest odciążona, wcisnąć przycisk **M+**:

Przez 3 sek. będą się wyświetlać masa całkowita oraz ilość ważeń.



Nałożona masa łączna

Ilość ważeń

Wskazówka:

Podczas wymiany wagi wszystkie zapamiętane wartości zostaną usunięte.

10.3 Kasowanie zapisanych w pamięci wartości

Odciażyć wagę i wcisnąć przycisk . Zapamiętane wartości, masa całkowita, łączna liczba sztuk oraz ilość ważeń zostaną wyzerowane. Zgaśnie wskaźnik [] obok znaku "M+".

11 Menu aplikacji

W menu aplikacji można zmienić ustawienia wagi w celu dostosowania jej do indywidualnych potrzeb ważenia.

11.1 Nawigacja w menu

- Wcisnąć klawisz , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [] **CEntEr**. W trakcie wyświetlania tego znaku wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu masy pojawi się **USEr**.
- Wybór funkcji za pomocą klawiszów cyfrowych
- Wybór parametrów za pomocą klawiszów cyfrowych
- Ustawienie zostanie automatycznie przyjęte
- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk 

Przykład: Ustawienie wstępne "Tryb PRE-TARE":

Wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [] **CEntEr**

CEntEr

Podczas tego wskazania wcisnąć klawisz 

USEr

 - wcisnąć przycisk

USEr

PLtYP

X

Za pomocą przycisków  albo  wybrać żądane ustawienie:

Ustawienie PRE-TARE "0" = Nie jest możliwe wpisanie masy tary, z obciążoną płytką wagi

Ustawienie PRE-TARE "1*" = Można wpisać masę tary, gdy płytka wagi jest obciążona albo odciażona.

* = Ustawienie producenta

11.2 Menu-Przegląd [USER]

Funkcjonowanie	Wybór		Wybór parametrów	Opis działania
	Przycisk	Wskazanie:	Przycisk	
Wskazanie danych wagi w pamięci sum (roz. 10)	1	nnPLU	0	Po wciśnięciu przycisku M+ na 3 sek. wyświetlą się dane wagi
			1	Po wciśnięciu przycisku M+ dane wagi będą się wyświetlać dopóki nie zostanie wciśnięty klawisz CE
			2	Po wciśnięciu przycisku M+ dane wagi nie wyświetlą się, zabrzmi tylko akustyczny sygnał
Tryb PRE-TARE (Roz.9.2)	2	PŁŁYP	0	Wpisanie masy tary jest możliwe tylko wówczas, gdy płytka wagi nie jest obciążona
			1 *	Można wpisać masę tary zarówno z obciążoną jak i nieobciążoną płytką wagi
Tryb PRE-SET (Roz.8.5)	3	0ŁYŁP	0	Dla docelowej liczby sztuk uwzględnia się tylko stabilne wartości wagowe.
			1	Dla docelowej liczby sztuk uwzględnia się wszystkie wartości wagowe (stabilne/niestabilne)
Przejęcie wartości wagowej Sumowanie (roz. 10)	4	nnPŁP	0 *	M+ tylko w przypadku stabilnych wartości wagowych
			1	M+ w przypadku stabilnych/niestabilnych wartości wagowych
	5	nnPb0	0 *	Pomiędzy poszczególnymi ważeniami waga musi powrócić na zero.
			1	Pomiędzy poszczególnymi ważeniami waga nie musi powrócić na zero.

* = Ustawienie producenta

12 Menu konfiguracji

12.1.1 Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza można ustawić w następujący sposób:

	Ustawianie	Funkcjonowanie
Auto Backlight	Wcisnąć klawisz  , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [Enter] . W trakcie wyświetlania tego symbolu wcisnąć przycisk 5 .	Wskazanie podświetli się w przypadku wartości wagowej > 10 d albo po wciśnięciu przycisku. Jeśli wskazanie zbliża się do zera, wzgl. wartość wagowa $t < 10$ d, wskaźnik zniknie po 5 sek.
Backlight on	Wcisnąć klawisz  , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [Enter] . W trakcie wyświetlania tego symbolu wcisnąć przycisk 4 .	Podświetlenie włączone. Mocno oświetlone wskazanie, które można odczytać również w ciemności.
Backlight off	Wcisnąć klawisz  , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [Enter] . W trakcie wyświetlania tego symbolu wcisnąć przycisk 6 .	W celu oszczędzania baterii podświetlenie jest wyłączone.

 
 
Ustawiony tryb zostanie zachowany również po wyłączeniu wagi.

12.1.2 Ustawienie szybkości zobrazowania

Dla szybkości wyświetlania można ustawić wartość od 01 do 15:

01 = powolny i czuły (ustawienie producenta = 01)

15 = szybki i nieczuły

Ustawianie		
Wcisnąć klawisz  , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [Enter]. W trakcie wyświetlania tego symbolu wcisnąć przycisk  .		
		 Szybkość wskazywania Klawiszem  wartość liczbowa zostanie zwiększona, natomiast klawiszem  zmniejszona.
Aby zapisać ustawienia wcisnąć przycisk  . Waga powraca automatycznie do trybu ważenia.		


13 Wyjście danych (tylko modele CXP)

Waga jest wyposażona w interfejs RS 232C stosownie do serii.

13.1 Interfejs RS 232C

Interfejs RS 232C umożliwia dwukierunkową wymianę danych z wagi do urządzeń zewnętrznych. Transmisja danych przebiega asynchronicznie w kodzie ASCII.

Rozmieszczenie wyprowadzeń wtyczki wyjścia wagi:

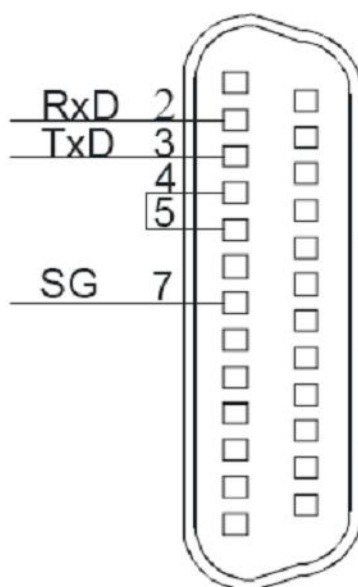

Dane techniczne interfejsu:

Baudrate	9600 ; 4800; 2400;1200
Sart Bit	0
Stop Bit	2 , 1
Parity	nOnE , odd, even
DATA	8 ,7
FLOW	nOnE

Ustawienia producenta są oznaczone tłustym drukiem.

13.2 Opis interfejsów

Wybierając określony tryb eksploatacji można ustawić format wyjściowy, sterowanie wyjściem, szybkość transmisji oraz bit parzystości.

Nawigacja w menu:

- Wcisnąć klawisz , na wyświetlaczu masy referencyjnej pojawi się [CEnTR]. W trakcie wyświetlania tego wskazania wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu masy pojawi się [FUnCt].
- Wybór funkcji za pomocą klawiszów cyfrowych
- Wybór parametrów za pomocą klawiszów cyfrowych:
 = do góry,  = na dół,  = w lewo,  = w prawo
- Zapisać w pamięci klawiszem .
- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk .

Wybór funkcji		Wybór parametrów	Opis działania	
Przycisk	Wskazanie Waga	Wskazanie Masa referencyjna	Wskazanie Liczba sztuk	
	SErLE	LEn b	-	Nie udokumentowana
		LEn C	-	
	XXX	XXXXX	-	Nie udokumentowana
	XXX	XXXXX	-	Nie udokumentowana
	-	dRLE	061210	Ustawienie daty
	-	tI nnE	151707 god./min/s	Ustawienie godziny
	STI XX XX = patrz: tab. 1	-	-	Format wyjściowy, zobacz przykład w rozdziale 13.2.1
Potwierdzić ustawienie XX klawiszem  , następnie podać liczbę wartości wyjściowych (max. 15)				

	STI XX	X	-	Liczba wartości wyjściowych X 0 - F (0-15)
Potwierdzić ustawienie X klawiszem  , następnie wykonać ustawienia według tab. 2. Zobacz też Opis 1 (przykład wprowadzania)				
	STI XX	40 XX	XXXXXX	Rodzaj wartości wyjściowych
7	10SEt	PARAL		Nie udokumentowana
		r232		Interfejs RS 232, zawsze używać tego ustawienia
	Potwierdzić ustawienie klawiszem  , następnie wykonać kolejne ustawienia			
	bAUD	9600		Baudrate
		4800		
		2400		
		1200		
	Potwierdzić ustawienie klawiszem  , następnie wykonać kolejne ustawienia			
	PARIt	NONE		Parzystość
		Odd		
		EVEN		
	Potwierdzić ustawienie klawiszem  , następnie wykonać kolejne ustawienia			
dAtA	8		Data bit	
	7			
Potwierdzić ustawienie klawiszem  , następnie wykonać kolejne ustawienia				
StoP	1		Stop bit	
	2			
Potwierdzić ustawienie klawiszem  , następnie wykonać kolejne ustawienia				
	FLOLJ	24C45		Należy używać zawsze tego ustawienia
		NONE		
8	SEtC	0		Wyprowadzenie po wciśnięciu 
		1		Sekwencyjne szeregowo wyprowadzanie
		2		Wyprowadzenie po stabilizacji (masa >0)
		3		Wyprowadzenie wszystkich wartości wagowych po stabilizacji


Tabela 1:

Kod	Znaczenie
00	Wyprowadzenie po wciśnięciu M+
0E	Wydruk wiersza nagłówka
01	Wydruk ostatniego wiersza

Tabela 2:

Kod	Opis	Pre -character code	End -character code
00	Brutto	02	03
01	Tara	04	05
02	Netto	06	07
03	Masa referencyjna	08	09
04	Jednostka wagowa	2A	2B
05	Pamięć #	0C	0D
06	Liczba sztuk	0A	0B
07	Wskaźnik stabilności		
08	None		
09	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Cod#1	11	12
0A	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Cod#2	14	15
0B	Punkt dziesiętny masy	16	17
0C	Punkt dziesiętny masy referencyjnej	18	19
0D	Wiersz pusty		
0E	Data	22	23
0F	Godzina	24	25
10	Wiersz pusty		
11	Łączna liczba sztuk	1C	1D
12	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Code #1		
13	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Code #2		
14	Jednostka wagowa masy referencyjnej	20	21
15	None		
16	None		
17	None		
18	None		
19	None		
1A	None		
1B	None		
1C	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Code #3	Patrz: Opis 1/ Rozdział 16	
1D	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Cod #4		
1E	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Cod #5		
1F	Definiowane przez użytkownika wprowadzenie w kodzie ASCII Cod #6		

Opis 1:

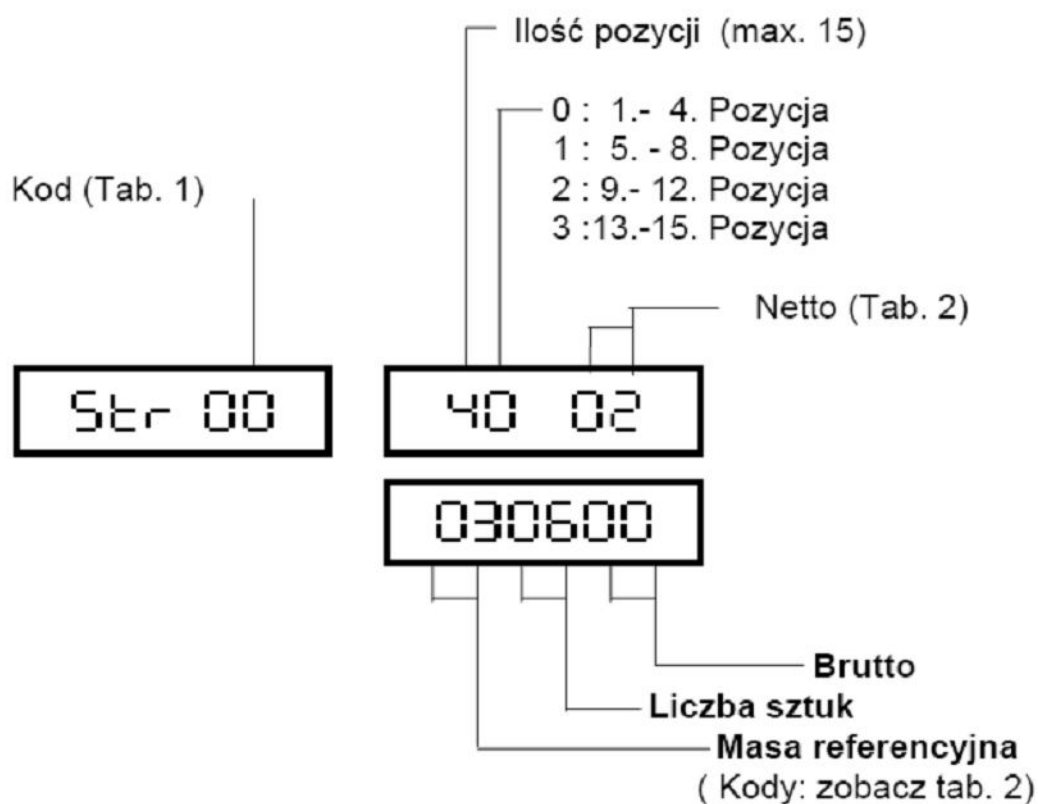

Wyprowadzenie tego ustawienia:

① Netto ② Masa referencyjna ③ Liczba sztuk ④ Brutto
(02) (03) (06) (00)

13.2.1 Przykład: Ustawianie formatu wyjściowego

Przywołać funkcję 6		
Waga	Masa referencyjna	Liczba sztuk
STI XX		
Klawiszami cyfrowymi 8 , 6 , 4 , 2 , wybrać żądany kod (XX, patrz: tab. 1). Przykład 00 = wyprowadzenie po wciśnięciu M+		
STI 00		
Potwierdzić ustawienie klawiszem  , wskaźnik masy referencyjnej pulsuje. Ponownie klawiszami cyfrowymi 8 , 6 , 4 , 2 , ustawić ilość wartości wyjściowych (np. 7) [0 - F (0-15)], możliwych jest maks. 15 wartości		
STI 00	7	
Potwierdzić ustawienie klawiszem  , pulsuje pierwsza wartość wyjściowa w oknie masy referencyjnej. Klawiszami cyfrowymi 8 , 6 , 4 , 2 , ustawić typ pierwszych 4 wartości wyjściowych (Kod: patrz tab. 2).		
STI 00	70 02	040314
	02=Netto	04=Jednostka wagowa 03=Masa referencyjna 14=Jednostka masy Referencyjna
Po wpisaniu 4 wartości nadal stepować klawiszem 6 , aż pojawi się piąta wartość. Wprowadzanie kolejnych wartości przebiega analogicznie		
STI 00	71 05	040314
Potwierdzić ustawienia klawiszem 		

14 Konserwacja, Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie, Likwidacja

14.1 Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego.

Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalników itp.), lecz szmatkę nasączoną łagodnym ługiem mydlanym. Przypilnować, aby do urządzenia nie przedostał się żaden płyn i powycierać suchą, miękką szmatką. Luźne pozostałości próbek/ proszki usunąć ostrożnie za pomocą pędzelka albo ręcznego odkurzacza.

Natychmiast usunąć rozlany, rozsypany towar.

14.2 Konserwacja, Utrzymanie w dobrym stanie

Tylko wyszkoleni i autoryzowani przez firmę KERN technicy serwisowi mogą otworzyć urządzenie.

Przed otwarciem odłączyć urządzenie od sieci.

14.3 Utylizacja

Chcąc zlikwidować opakowanie i urządzenie użytkownik musi stosować się do obowiązujących narodowych i regionalnych przepisów prawnych.

15 Mała pomoc w przypadku awarii

W przypadku zakłócenia w przebiegu programu wagę należy na chwilę wyłączyć i odłączyć ją od sieci. Proces ważenia trzeba zacząć od początku.

Zakłócenie	Możliwa przyczyna
<i>Wskazane masy nie świeci się.</i>	• <i>Waga nie jest włączona.</i>
	• <i>Połączenie z siecią zostało przerwane (kabel sieciowy nie jest włożony/ jest uszkodzony).</i>
	• <i>Nastąpiła awaria zasilania.</i>
	• <i>Baterie są umieszczone nieprawidłowo albo są puste</i>
	• <i>Nie włożono baterii.</i>
<i>Wskazanie masy zmienia się ustawicznie</i>	• <i>Przeciąg/cyrkulacja powietrza</i>
	• <i>Wibracje stołu/podłoża</i>
	• <i>Płytki wagi styka się z ciałami obcymi.</i>
	• <i>Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające)</i>
<i>Wynik ważenia jest jednoznacznie nieprawidłowy</i>	• <i>Wskaźnik wagi nie jest na zerze.</i>
	• <i>Justowanie już się nie zgadza.</i>
	• <i>Istnieją silne wahania temperatur.</i>
	• <i>Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające)</i>

W przypadku wystąpienia innych komunikatów zakłóceń należy wyłączyć i ponownie włączyć wagę. Jeśli komunikat błędu znów się pojawi, skontaktować się z producentem.

16 Załącznik

ASCII CODE Tabela

DEC	HEX	symbol	key
0	00	(NULL)	Ctrl 2
1	01	_	Ctrl A
2	02		Ctrl B
3	03		Ctrl C
4	04		Ctrl D
5	05		Ctrl E
6	06		Ctrl F
7	07		Ctrl G
8	08		Backspace
9	09		Tab
10	0A		Ctrl J
11	0B		Ctrl K
12	0C		Ctrl L
13	0D		Enter
14	0E		Ctrl N
15	0F		Ctrl O
16	10		Ctrl P
17	11		Ctrl Q
18	12		Ctrl R
19	13		Ctrl S
20	14	↑	Ctrl T
21	15	§	Ctrl U
22	16		Ctrl V
23	17		Ctrl W
24	18		Ctrl X
25	19		Ctrl Y
26	1A		Ctrl Z
27	1B		Esc
28	1C		Ctrl \
29	1D		Ctrl]
30	1E		Ctrl 6
31	1F		Ctrl -
32	20		SPACE BAR
33	21	!	!
34	22	"	"
35	23	#	#
36	24	\$	\$
37	25	%	%

DEC	HEX	symbol	key
38	26	&	&
39	27	'	'
40	28	(	(
41	29	)	)
42	2A	*	*
43	2B	+	+
44	2C	,	,
45	2D	-	-
46	2E	.	.
47	2F	/	/
48	30	0	0
49	31	1	1
50	32	2	2
51	33	3	3
52	34	4	4
53	35	5	5
54	36	6	6
55	37	7	7
56	38	8	8
57	39	9	9
58	3A	:	:
59	3B	;	;
60	3C	<	<
61	3D	=	=
62	3E	>	>
63	3F	?	?
64	40	@	@
65	41	A	A
66	42	B	B
67	43	C	C
68	44	D	D
69	45	E	E
70	46	F	F
71	47	G	G
72	48	H	H
73	49	I	I
74	4A	J	J
75	4B	K	K

DEC	HEX	symbol	key
76	4C	L	L
77	4D	M	M
78	4E	N	N
79	4F	O	O
80	50	P	P
81	51	Q	Q
82	52	R	R
83	53	S	S
84	54	T	T
85	55	U	U
86	56	V	V
87	57	W	W
88	58	X	X
89	59	Y	Y
90	5A	Z	Z
91	5B	[	[
92	5C	\	\
93	5D	]	]
94	5E	^	^
95	5F	_	_
96	60	`	`
97	61	a	a
98	62	b	b
99	63	c	c
100	64	d	d
101	65	e	e
102	66	f	f
103	67	g	g
104	68	h	h
105	69	i:	i:
106	6A	j	j
107	6B	k	k
108	6C	l	l
109	6D	m	m
110	6E	n	n
111	6F	o	o
112	70	p	p
113	71	q	q
114	72	r	r
115	73	s	s

DEC	HEX	symbol	key
116	74	t	t
117	75	u	u
118	76	v	v
119	77	w	w
120	78	x	x
121	79	y	y
122	7A	z	z
123	7B	{	{
124	7C		
125	7D	}	}
126	7E	~	~
127	7F	Δ	Ctrl ←
128	80	Ç	Alt 128
129	81	ü	Alt 129
130	82	é	Alt 130
131	83	â	Alt 131
132	84	ä	Alt 132
133	85	à	Alt 133
134	86	å	Alt 134
135	87	ç	Alt 135
136	88	ê	Alt 136
137	89	ë	Alt 137
138	8A	è	Alt 138
139	8B	ï	Alt 139
140	8C	î	Alt 140
141	8D	ì	Alt 141
142	8E	Ä	Alt 142
143	8F	Å	Alt 143
144	90	É	Alt 144
145	91	æ	Alt 145
146	92	Æ	Alt 146
147	93	ô	Alt 147
148	94	ö	Alt 148
149	95	ò	Alt 149
150	96	û	Alt 150
151	97	ù	Alt 151
152	98	ÿ	Alt 152
153	99	Ö	Alt 153
154	9A	Ü	Alt 154
155	9B	ë	Alt 155

DEC	HEX	symbol	key
156	9C	£	Alt 156
157	9D	¥	Alt 157
158	9E	₤	Alt 158
159	9F	ƒ	Alt 159
160	A0	á	Alt 160
161	A1	í	Alt 161
162	A2	ó	Alt 162
163	A3	ú	Alt 163
164	A4	ñ	Alt 164
165	A5	Ñ	Alt 165
166	A6	±	Alt 166
167	A7	±	Alt 167
168	A8	¿	Alt 168
169	A9	¬	Alt 169
170	AA	¬	Alt 170
171	AB	½	Alt 171
172	AC	¼	Alt 172
173	AD		Alt 173
174	AE	«	Alt 174
175	AF	»	Alt 175
176	B0	¡	Alt 176
177	B1	¡	Alt 177
178	B2	¡	Alt 178
179	B3	¡	Alt 179
180	B4	‡	Alt 180
181	B5	‡	Alt 181
182	B6	‡	Alt 182
183	B7	π	Alt 183
184	B8	π	Alt 184
185	B9	π	Alt 185
186	BA	π	Alt 186
187	BB	π	Alt 187
188	BC	π	Alt 188
189	BD	π	Alt 189
190	BE	π	Alt 190
191	BF	π	Alt 191
192	C0	⊥	Alt 192
193	C1	⊥	Alt 193
194	C2	⊥	Alt 194
195	C3	⊥	Alt 195

DEC	HEX	symbol	key
196	C4	—	Alt 196
197	C5	†	Alt 197
198	C6	†	Alt 198
199	C7	†	Alt 199
200	C8	ℓ	Alt 200
201	C9	ℓ	Alt 201
202	CA	ℓ	Alt 202
203	CB	ℓ	Alt 203
204	CC	ℓ	Alt 204
205	CD	=	Alt 205
206	CE	ℓ	Alt 206
207	CF	ℓ	Alt 207
208	D0	ℓ	Alt 208
209	D1	ℓ	Alt 209
210	D2	ℓ	Alt 210
211	D3	ℓ	Alt 211
212	D4	ℓ	Alt 212
213	D5	ℓ	Alt 213
214	D6	ℓ	Alt 214
215	D7	ℓ	Alt 215
216	D8	ℓ	Alt 216
217	D9	ℓ	Alt 217
218	DA	ℓ	Alt 218
219	DB	ℓ	Alt 219
220	DC	—	Alt 220
221	DD	—	Alt 221
222	DE	—	Alt 222
223	DF	—	Alt 223
224	E0	a	Alt 224
225	E1	ß	Alt 225
226	E2	G	Alt 226
227	E3	p	Alt 227
228	E4	s	Alt 228
229	E5	s	Alt 229
230	E6	μ	Alt 230
231	E7	t	Alt 231
232	E8	F	Alt 232
233	E9	T	Alt 233
234	EA	o	Alt 234
235	EB	d	Alt 235

DEC	HEX	symbol	key
236	EC	g	Alt 236
237	ED	f	Alt 237
238	EE	e	Alt 238
239	EF	n	Alt 239
240	F0	=	Alt 240
241	F1	±	Alt 241
242	F2	=	Alt 242
243	F3	=	Alt 243
244	F4	(	Alt 244
245	F5	)	Alt 245

DEC	HEX	symbol	key
246	F6	÷	Alt 246
247	F7	~	Alt 247
248	F8	°	Alt 248
249	F9	•	Alt 249
250	FA	·	Alt 250
251	FB	√	Alt 251
252	FC	n	Alt 252
253	FD	²	Alt 253
254	FE		Alt 254
255	FF	(blank)	Alt 255